


Pontos Importantes

* Soldagem manual:


- Ajustar temperatura do ferro de solda em 350°C e não soldar por mais de 5s de forma contínua;
- Se necessário realizar uma segunda soldagem, certificar-se de que o substrato de alumínio retorne à temperatura ambiente antes do processo;
- Durante o processo de soldagem manual, evitar aplicar qualquer força na camada de silicone do COB e nos terminais de soldagem, para evitar qualquer rompimento na mesma ou deformação do fio de ligação interno;
- Sempre utilizar dissipador em conjunto com o COB e pasta térmica de boa qualidade – atentar-se para a forma de aplicação da pasta térmica, conforme fotos abaixo:




*Não ultrapasse o pad de solda com a parte condutiva dos fios em qualquer direção

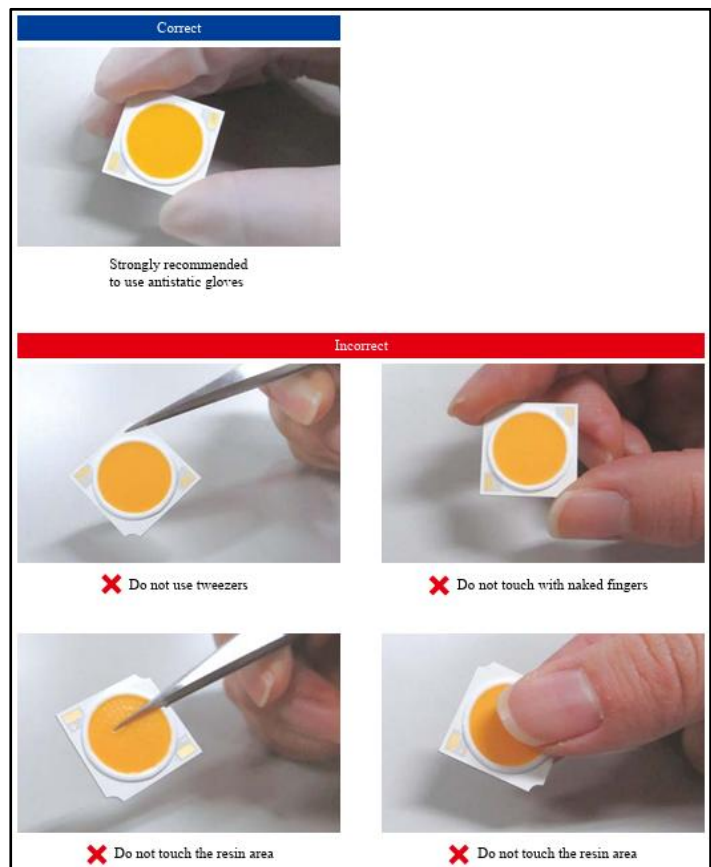


*Utilize luvas antiestáticas para manipular o produto e evite contato com as mãos nuas e materiais metálicos

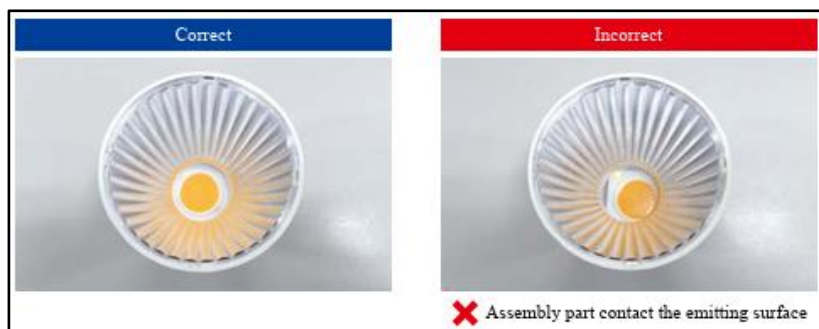

*Posicione a superfície de emissão de luz no centro do refletor/lente na montagem

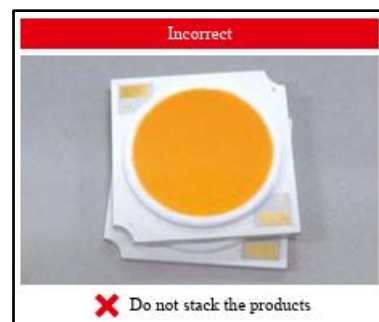

*Não empilhe os produtos – risco de danos

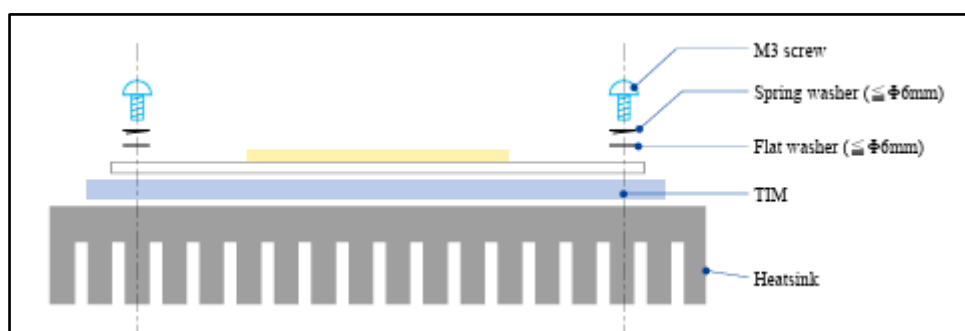

*Esquemático de montagem – Dissipador / Interface térmica / COB / Arruelas / Parafusos

- * Não é recomendado submeter qualquer COB a um processo de reflow em fornos de refusão;
- * Sempre utilizar equipamentos antiestáticos ao manusear os produtos;